

低断面矿用工程机械斜交轮胎生产过程中常见质量问题分析与解决措施

冯占美,宋肖英,隋广震,杨少军,郭晓燕

(山东玲珑轮胎股份有限公司,山东招远 265400)

摘要:对低断面无内胎矿用工程机械斜交轮胎崩花、损伤、缺胶明疤、胎趾圆角、胎里窝气、充气外缘尺寸涨大等质量问题提出相应工艺控制措施,通过将胎面横向花纹筋中间部分减浅,降低脱模时对轮胎的挤压程度,并改进硫化工艺使成品轮胎外观合格率大幅提升,轮胎使用性能得到用户认可。

关键词:工程机械斜交轮胎;无内胎;低断面

中图分类号:U463.341⁺.5 **文献标志码:**B **文章编号:**1006-8171(2013)06-0372-04

我公司专为海外市场开发的无内胎矿用工程机械斜交轮胎,以宽基低断面结构为主,轮胎接地面积大、肩部支撑性能好且胎侧屈挠变形小,采用L-5块状超加深花纹设计,提高了轮胎的牵引性能与耐磨性能,在井下苛刻的使用环境下抓着力与抗湿滑性能优异,轮胎抗刺扎、抗切割、使用寿命长,该系列轮胎在海外市场的需求量日益增大。无内胎矿用工程机械斜交轮胎照片如图1所示。

由于轮胎特殊的使用要求,制造工艺亦不同于普通轮胎,生产过程中经常出现一些外观质量问题,如崩花和窝气等,经过一段时间的试验与改进,归结几个主要问题加以分析,并提出相应整改措施,效果较明显。现以55×19.00—34 42PR L-5TL规格工程机械斜交轮胎为例简介如下。



图1 无内胎矿用工程机械斜交轮胎照片

1 胎冠崩花、损伤

胎冠崩花、损伤照片如图2所示。

1.1 原因分析

(1)超加深花纹块设计,启模脱胎非常困难,模具突出的横向花纹筋经常将花纹块边缘挤压撕裂导致崩花或损伤。

(2)胎冠采用反弧设计,轮胎肩部直径大于冠中心直径,导致启模困难。

(3)胎冠胶配方采用高丁苯橡胶用量,丁苯橡



图2 胎冠崩花、损伤照片

胶抗撕裂性能差,启模温度高容易造成胎冠花纹块崩花和损伤。

1.2 解决措施

(1)对花纹形状适当进行改进,将横向花纹筋

作者简介:冯占美(1968—),女,山东招远人,山东玲珑轮胎股份有限公司助理工程师,主要从事工程机械轮胎工艺管理工作。

的中间部分减浅,降低脱模时横向花纹筋对轮胎的挤压程度。改进前后的花纹结构如图 3 所示,轮胎花纹照片如图 4 所示。

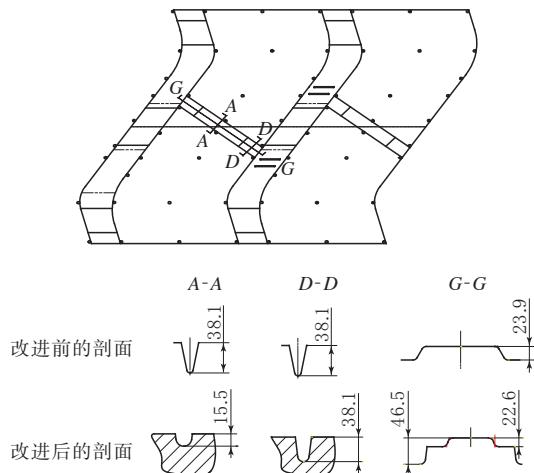


图 3 改进前后的花纹结构



(a) 改进前的轮胎花纹



(b) 改进后的轮胎花纹

图 4 改进前后的轮胎花纹照片

- (2) 硫化前均匀喷涂脱模剂,减少轮胎表面摩擦。但需注意如果防护不当容易造成胎冠缺胶。
- (3) 延长打外冷却水时间使启模温度不超过 120 ℃,启模时模腔有水对解决崩花、损伤问题较为有效。但需防止锈蚀模具,影响轮胎外观质量。
- (4) 对该规格轮胎进行硫化测温,根据测温温

升曲线及各部位的硫化程度,对硫化工艺进行调整,减轻胎冠过硫程度,避免胎冠胶过硫造成胶料易崩花。

2 花纹块缺胶、明疤

花纹块缺胶、明疤照片如图 5 所示。



图 5 轮胎花纹块缺胶、明疤照片

2.1 原因分析

(1) 为提高胎面冠部胶料抗刺扎性能,配方采用高丁苯橡胶用量,胶料流动性稍差,加之花纹块超深,易产生缺胶、明疤。

(2) 脱模困难,需喷涂脱模剂,如果喷涂时防护不到位喷溅到模具上,则易造成缺胶、明疤。

2.2 解决措施

(1) 改进胎面缠绕形状。因轮胎胎冠弧采用反弧设计,故将胎面同样调整为反弧形状,可减少胶料流动性。改进前后的胎面缠绕形状如图 6 所示。

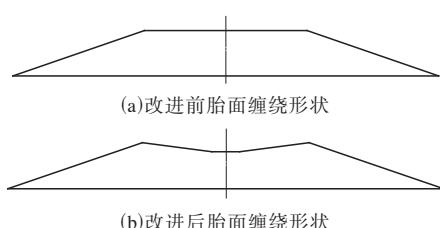


图 6 改进前后的胎面缠绕形状

(2) 喷涂脱模剂时严格做好防护,定期清洗模具。

3 胎侧缺胶、明疤

胎侧缺胶、明疤照片如图 7 所示。

3.1 原因分析

(1) 胎冠胶厚,缠绕层数多,胎冠与胎侧搭接处凸起明显,硫化时胎侧易缺胶、明疤。

(2) 喷涂脱模剂或胶囊隔离剂时防护不到位,喷溅在模具表面,易造成缺胶、明疤。

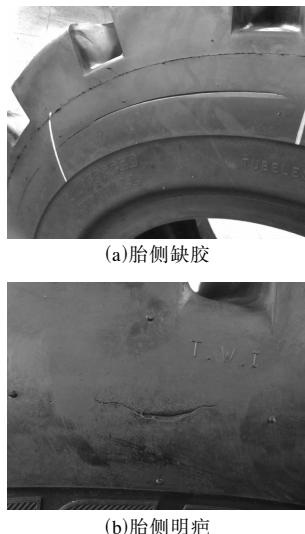


图 7 胎侧缺胶、明疤照片

(3)胎冠胶配方中丁苯橡胶用量大,胶料流动性差,或装模温度高,胶料表面焦烧,易造成明疤、缺胶。

3.2 解决措施

(1)缠绕的胎冠与胎侧搭接处要均匀过渡,不平处用胶条补齐压实,不允许有明显阶梯状凸起,搭接处要压实、压平,以减少明疤问题。

(2)喷涂脱模剂或胶囊隔离剂时用垫板遮盖模具,防护到位。

(3)适当降低胶料粘度,提高胶料流动性,避免出现胶料流动性差或焦烧现象。

4 胎趾出边、圆角

胎趾出边、圆角照片如图 8 所示。

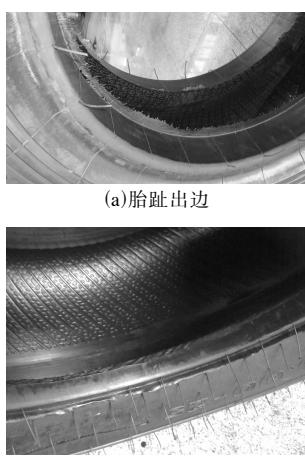


图 8 胎趾出边、圆角照片

4.1 原因分析

(1)轮胎层级高,胎体帘布层数多,胎圈为三钢丝圈结构,胎坯成型上钢丝圈时偏歪或未压实易造成胎趾出边,反包偏歪一边缺材容易造成圈口圆角。

(2)模具下胎圈的钢圈平台有隔离剂堆积,没有及时清理干净,下胎圈口圆角现象较多。

4.2 解决措施

(1)成型时上正帘布筒,避免上偏帘布筒造成一边缺材,多钢丝圈成型时反包要层层压实,避免圈口出边。

(2)定期清理模具,喷涂胶囊隔离剂时喷涂量不要过多,避免下胎圈口出现圆角。

5 胎里窝气

胎里窝气照片如图 9 所示。



图 9 胎里窝气照片

5.1 原因分析

(1)轮胎胎里呈扁椭圆形,肩部胶囊不易充分伸展到位,易造成胎里肩部位置窝气。

(2)胎冠花纹沟深,胎坯缠绕的胎冠胶厚,定型压力稍微偏大一些,胎坯直径就超出模具内径,造成合模困难或勉强合模却出大胶边,定型压力偏小,胶囊在低压下不能充分伸展到位,易造成胎里胎肩位置窝气。

5.2 解决措施

确定合适的定型压力,适当延长定型时间,增加定型时上卡盘的上下动作次数,使胶囊充分伸展,排出胶囊与胎里间窝藏的空气,减少胎里窝气现象发生。

6 充气外缘尺寸涨大

6.1 原因分析

(1)轮胎的胎冠角大、裁断角度大且帘布筒伸张小,成型上帘布筒时操作难度高。若裁断角度

小于施工标准要求,则轮胎充气后外缘尺寸涨大,造成装胎困难。

(2)如图 10 所示,胎面质量过大,轮胎内轮廓变小,胎里直径变小,根据式(1),轮胎硫化后的胎冠角度变小,充气后造成外缘尺寸过大。

$$\sin\alpha / \sin\beta_k = \delta_1 / \delta \quad (1)$$

式中 α ——胎体裁断角度;

β_k ——胎冠角度(对于斜交轮胎,增大胎冠角度有利于提高轮胎的刚性);

δ_1 ——帘线假定伸张值(取 1.02~1.03);

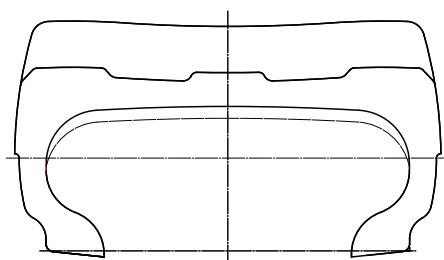


图 10 轮胎内轮廓随胎面质量变化
(虚线为质量较大时的轮廓曲线)

国内外简讯 5 则

△风神轮胎股份有限公司为了确保 2013 年生产经营指标的顺利完成,促进生产经营实现有效增长,积极响应集团公司“大干 100 天,实现开门红”的销售竞赛号召,在当前经营环境复杂多变的不利条件下,采取多种措施,扩展市场份额。3 月份国内维修市场销售收入和销售量均创下历史新高,销售量同比增长 37%。

(风神轮胎股份有限公司 薛红英)

△益阳益神橡胶机械有限公司以“为轮胎企业提供一流的设备,一流的服务”为宗旨,扎实开展“百日营销”竞赛活动。从 2013 年年初至 4 月 10 日,该公司共签订 283 台轮胎硫化机合同,合同总额为 34 108.5 万元,其中出口硫化机 84 台,同比增长 884.37%,创历史同期最好成绩。

(益阳橡胶塑料机械集团有限公司 李中宏)

△全球行业分析公司(Global Industry Analysts Inc., 简称 GIA)在最近发布的题为《Global tire cord market relying on the automotive sector for growth》的报告中预测,受发展中国家汽车产业

$$\delta = D_k / D_0;$$

D_k ——胎里直径;

D_0 ——第 1 层帘布筒直径。

6.2 解决措施

(1)严格控制裁断角度和帘布筒周长,增加检测频次,定期抽检轮胎充气外缘尺寸,确保轮胎质量满足用户要求。

(2)严格控制胎面缠绕质量,加强生产过程工艺控制,质量不合格的胎坯严禁硫化。

7 结语

$55 \times 19.00-34$ 和 $59 \times 26.00-27$ 等矿用工程机械斜交轮胎胎冠角大有助于提高轮胎的刚性,断面水平轴低能减小胎侧变形,胎冠采用超加深花纹设计,可提高抗刺扎和抗切割性能,其特殊性能要求使轮胎生产过程中工艺控制困难,外观质量缺陷较多,经过不断分析研究并采用相应措施,成品轮胎一级品合格率大幅提升,市场反映良好。

第 17 届中国轮胎技术研讨会论文

业不断增长的需求所驱动,2018 年全球轮胎帘线市场需求将达到 167 万 t。

(曙光橡胶工业研究设计院 邓海燕)

△据意大利塑料与橡胶加工机械和模具制造商协会(Assocomaplast)统计,2012 年意大利橡塑机械出口目的地中,中国排名第 1,进口额达 45.1 亿欧元,比 2011 年增长 8.9%;美国排名第 2,进口额达 31.3 亿欧元,比 2011 年增长 3.6%;墨西哥排名第 3,进口额达 17.9 亿欧元,比 2011 年增长 6.8%。

(曙光橡胶工业研究设计院 邓海燕)

△美国《橡胶世界》(www.rubberworld.com)2013 年 4 月 8 日报道:美国透明市场研究公司新近发布的一篇市场报告表明,2018 年全球溶聚丁苯橡胶(SSBR)市场需求可达 106.2 万 t,市场价值接近 32 亿美元。2011 年全球 SSBR 需求量为 55.0 万 t,2012—2018 年年均复合增长率为 9.98%。2011 年的市场价值为 15 亿美元,预计 2012—2018 年年均复合增长率为 11.27%。

(中国橡胶工业协会炭黑分会 郭隽奎译)