胶鞋技术讲座

第7讲 橡塑鞋工艺(续完)

赵光贤

(上海市胶鞋研究所 上海 200051)

中图分类号: TS943.714 文献标识码: E 文章编号: 1000-890X(2000)07-0434-05

(接上期)

2 注塑工艺

注塑工艺是制造注塑鞋所采用的方法,具有工艺流程短、操作简单、自动化程度高的特点。注塑工艺按品种可分为全塑工艺(帮、底均注塑)、半塑工艺(以皮革或织物做帮)及注塑单

元底工艺。

注塑工艺包括制帮、造粒及注射成型。但对于中、小型鞋厂来说,注塑工艺仅指注射成型,其制帮和造粒工艺均可委托外加工。

2.1 工艺流程

注塑鞋工艺流程如图1所示。

图1 注塑鞋工艺流程

2.2 造粒

造粒是在热塑性弹性体中添加各种配合剂,经混合、造粒而得粒料的过程。此类粒料可由鞋厂自己组织生产,也可外购成品。粒料分为3个等级。

(1) 纯料。不加任何配合组分的透明颗粒。

(2) 母料。纯料和软化剂的混合物,为乳白色粒料。

(3) 混料。除软化剂外,还加有填充剂、防老剂等配合剂。这种半成品可直接注塑。

大型工厂可以自添设备,从原料开始,自行设计配方,进行塑化和造粒加工,制得粒料。

2.2.1 配方设计

在注塑鞋配方设计中,无论以苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS)或PVC为基料,都需加入其它组分以满足加工要求,改善胶料性能及降

低成本。对于不同基料,配合要点不尽相同。

(1) SBS 注塑料配方

与传统橡胶不同, SBS 注塑料中不含硫化体系,其配方组份有:

① 改性树脂。改性树脂常用品种有聚苯乙烯(PS)和乙烯-乙酸乙烯酯(EVA)。PS可提高胶料硬度、耐磨性及流动性,用量为10~30份;EVA则有助于提高胶料的老化性能。

② 软化剂。软化剂用来调节胶料的硬度,提高流动性,且价格低廉。SBS对油品的选择性强,以非极性、透明度高而不污染的环烷油较为理想,常用量为20~30份。

③ 防护体系。防护体系以污染小、可明显提高抗紫外线辐射的品种为宜。

④ 填充剂。填充剂应选择价格低、污染小的品种,如轻质碳酸钙和陶土,用量为20~80

份。

⑤发泡剂。SBS发孔底的常用发泡剂品种为发泡剂AC。SBS加工中要经塑化、造粒、注射成型等高温阶段,故所选用的发泡剂需有较高的分解温度,以防止在前工序提前分解。因SBS发孔大底的密度为 $0.7 \sim 0.8 \text{ Mg} \cdot \text{m}^{-3}$,故发泡剂用量应控制在较低水平,用量为 $0.5 \sim 1$ 份。

微孔底配方示例如下:

SBS 100; PS 20; 碳酸钙 30; 环烷油 50; 白炭黑 10; 硬脂酸 0.5; 发泡剂AC 0.8; 防老剂 2.0。

(2)改性PVC注塑料配方

①PVC树脂。PVC树脂应选择K值为68~72的悬浮聚合PVC,配方中树脂质量分数为 $0.40 \sim 0.45$ 。

②改性剂。改性剂起固定增塑剂的作用,以长期保持PVC弹性体状态。改性剂的品种有Elvaloy 741(乙烯-醋酸乙烯和一氧化碳的三元共聚物,杜邦公司产品)和Chemigum P-83(部分交联的粉末NBR,固特异公司产品),用量为 $15 \sim 35$ 份。由于改性剂可起增塑作用,故每份Elvaloy 741可替代 0.5 份增塑剂。

③增塑剂。增塑剂一般采用增塑剂DBP或DOP,也可并用部分氧化石蜡,用量为 60 份。

④填充剂。填充剂在PVC中难分散,较少使用。

⑤热稳定剂。PVC的加工温度高于其降解温度,故一定要添加热稳定剂。热稳定剂常用品种为硬脂酸的镉或钡盐,也可用环氧大豆油。

⑥发泡剂。因操作温度较高,一般采用发泡剂AC,但有易泛黄的缺点。也可用 $4,4'$ -氧双(苯磺酰肼)(OBSH)或柠檬酸和碳酸轻钠的复合物(BIH)。

注塑单元底的配方示例如下:

PVC(悬浮聚合) 100; 增塑剂DOP 80; 改性剂Elvaloy 741 15; 硬脂酸镉 2; 硬脂酸钡 1; 硬脂酸锌 0.5; 白艳华 10; 透明黄(着色剂) 0.02。

2.2.2 塑化与造粒

可借助于开放式炼胶机、密炼机或双螺杆挤出机进行塑化,其中密炼机可直接投料,而采用其它设备塑化则需选经捏合机预混,再塑化造粒,见图2。

图2 塑化与造粒

(1)捏合(预混)

捏合即在低于树脂熔融温度下进行初混,达到宏观均匀的过程。捏合通常在塑料捏合机中进行,其工艺过程如下:

①加料。把除改性剂以外的各组分投入捏合机中,搅拌升温到要求温度(SBS料为 80°C ,改性PVC料为 110°C),以促进填充剂被物料吸收。

②保温捏合。在要求温度下搅拌到各配合剂均匀混合为止。

③冷却加改性剂。此步骤仅对改性PVC料而言,SBS料则无需改性。

④塑化。在低于树脂熔融温度和较大的机械剪切力下进一步混合,可以是间歇的(用开炼机或密炼机),也可以是连续的(用螺杆挤出机)。塑化所起的作用是排除料内的水分和挥发分,以及加大致密度。由于塑化伴随着剧烈的机械剪切,会导致不同程度的物料降解,故必须掌握好塑化温度和时间。

双螺杆挤出机是现有塑化手段中效果最好的,因为物料既受到螺杆间的剪切,又受到螺杆/机筒内壁间的剪切。

(2)造粒

根据塑化方法不同,造粒分以下3种。

①与开炼机配套的造粒。升温后逐步加入已捏合的物料,翻炼均匀后薄通3次,然后将辊距调至 $4 \sim 5 \text{ mm}$ 出片,再用旋转刀切粒。

②与密炼机配套的造粒。在 $160 \sim 170^\circ\text{C}$ 下塑化 2 min ,再卸到开炼机上出片、造粒。

③与双螺杆挤出机配套的造粒。为连续生

产,先将机筒各段加热,其中:加料段 130 °C,压缩段 130 °C,均化段 145 °C,机头 110 °C,然后喂料、挤出胶条,用切粒机造粒。

2.3 注射成型

以热塑性弹性体粒料为原料,以柱塞/螺杆注塑机为加工设备,用注塑方法成型鞋的工艺称为注射成型。颗粒料经塑化后注射到模腔中,或单独形成单元底,或与鞋帮结合而得注塑鞋。

2.3.1 注塑设备

鞋用注塑机具有螺杆/柱塞结构,由螺杆担负塑化粒料,柱塞则提供注射压力,将熔融物料注入模腔。螺杆可作周向旋转,也可往复进退,熔融料注满模腔后,螺杆便自动后退。

(1) 设备结构

注塑机的构造依要求而定,按外形分为立式和卧式(鞋用以卧式为主);按工位数为单、双及多工位;按产品分为全塑、半塑和单元底。

(2) 设备参数

①螺杆长径比(L/D)。 L/D 一般取(12~15):1,以确保物料在机筒内有足够的滞留时间、塑化时间和致密度。

②压缩比。压缩比是螺杆加料段容积与均化段容积之比,比值越大,则压实效果越好,一般比值为2:1。

③最大注射容量。最大注射容量是螺杆一次行程所射出的物料量(以g计),此参数反映设备的加工能力,鞋用机的最大注射容量一般为100~200g。

④注射时间。注射时间是指从开始注射到注满模腔所需时间。

2.3.2 模具

注塑成型所用模具应考虑物料的性能参数(如熔融指数)、色数(单色、双色或多色)、帮底结合部位尺寸、浇口位置、流道安排、冷却水进出口位置及材料的收缩率(SBS $\leq 1\%$,改性PVC 2%~3%)。模具材质有钢、铝合金、锌基铝及电解镍等。铝合金导热良好、质轻、使用寿命较长,较为适用。

2.3.3 鞋楦

鞋楦分机带楦和周转楦两种。前者供带翻

楦装置的注塑机专用,楦体分整块及多块两种结构;后者脱楦和上楦方便,但加工量大。楦材一般采用铝合金,楦的尺寸精度很重要,以确保楦模的配合精度(配合公差范围为0.05~0.15mm)。

2.3.4 成型工序

物料通过注塑机后,以熔融态进入模腔,填满楦-模间隙,实现帮底一体化,工艺过程由上帮、加热干燥、涂刷处理剂、注射和冷却定型组成。

(1) 上帮

上帮分抽线法和套帮法两种。抽线法上帮是在鞋帮边缘用包线机预先埋入化纤细绳,上帮后抽紧,把绳端塞入鞋楦定位孔;套帮法上帮与传统胶鞋套帮相似,鞋帮要预缝中底,套帮后帮体绷紧楦面,用小锤敲平。

(2) 加热干燥

加热干燥的作用是除去帮的残余水分,并起到热定型作用,消除内应力,使鞋帮更加服楦,同时缩小帮与物料的温差,促进胶浆的渗透与投锚效应,加强帮底结合牢度。加热干燥可在机外的烘箱内进行,加热温度为60~110 °C,时间为5~15 min,也可在多工位机的翻楦机上进行。

(3) 涂刷处理剂

帮底属同种材料(如PVC底与PVC革帮)时可用溶剂涂擦处理,适用溶剂有环己酮、四氢呋喃、甲乙酮和醋酸乙酯等;帮底为异种材料(如SBS底与皮革)时则可涂刷聚氨酯(PU)处理剂。处理剂的粘度应适当,粘度过小成膜困难,过大则不便于涂刷。

(4) 注射

注射是借助于注射压力把已塑化物料经喷嘴、流道进入模腔,注满后螺杆后退,注射过程结束。

(5) 冷却定型

冷却定型指注射完毕后,物料在模腔内边降温、边定型。

2.3.5 注塑条件

(1) 机筒温度

机筒温度应根据不同材料分别控制,PVC

和SBS料的机筒温度控制在 $160\sim 180\text{ }^{\circ}\text{C}$;
EVA料控制在 $120\sim 160\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。机筒温度过低会
影响帮底结合, 过高则促使物料降解。

(2) 模温

模温应低于材料的玻璃化温度, 以允许在
模腔内定型, 模温一般为 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 植温

植温较低为宜, 以利于冷却定型, 可控制在
 $40\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。为加速冷却, 可在植内通冷却水。

(4) 注射压力

注射压力取决于物料品种、浇口尺寸及产
品壁的厚度, 注射压力通常为 $30\sim 60\text{ MPa}$ 。

(5) 螺杆背压

螺杆背压是塑化时对物料的止退压力, 起
到降低水分及挥发分含量的作用, 使物料更加
致密, 塑化效果更好, 防止缺料、痕纹及气泡出
现。

(6) 操作周期

操作周期指从上帮到脱植的时间, 操作周
期控制在 3 min 左右。

3 浇注工艺

以液态PU弹性体为原料, 以浇注成型方
法生产鞋的工艺称为浇注工艺。用来生产单元
底或整鞋的PU材料密度小、强度高、耐磨, 在
工艺上还具有可在常压下浇注和固化、能耗小、
对模具的加工要求较低(相对注塑而言)等优点。

3.1 反应原理及材料

浇注是从低相对分子质量聚合物经扩链逐
步生成高聚物的过程。原料分为A和B两个
组分, A组分为多元醇与扩链剂、发泡剂及其它
助剂组成(也称为固化剂), B组分为预聚体。
两组分按一定比例混合均匀, 浇注入模, 在模内
固化而得成品, 整个反应制造过程如图3所示。

(1) 多元醇

多元醇作为两个组分的主体基本原料, 分
聚酯和聚醚两大类。聚酯多元醇通常由二元醇
与二元酸缩聚而得, 相对分子质量为 $800\sim$
 $3\,000$, 聚酯二元醇耐热、耐油、耐磨、强力高, 但
耐寒性较差, 容易水解, 适于做鞋底; 聚醚型多

图3 PU浇注工艺

元醇的强伸性能较差, 多用于鞋用海绵。

(2) 多异氰酸酯

多异氰酸酯与低相对分子质量多元醇作用
而生成预聚体, 常用品种有亚甲基二苯基二异
氰酸酯(MDI)、二异氰酸甲苯酯(TDI)和六亚
甲基二异氰酸酯(HMDI), HMDI因分子结构
中不含苯基而稳定性好, 不泛黄。

(3) 扩链剂

扩链剂也称链增长剂, 一般是含活泼氢的
二元胺或二元醇。当它们与预聚体(B组分)反
应时, 分子向两端扩张延伸, 相对分子质量从
 $2\,000$ 增大到 $5\,000$ 左右。扩链剂的常用品种有
二元胺MOCA(4,4'-亚甲基双邻氯苯胺)和
1,4-丁二醇。

(4) 催化剂

催化剂的作用是加速固化, 常用品种为金
属有机化合物中的二月桂酸二丁基锡及叔胺
类, 如三乙烯二胺。

(5) 发泡剂

发泡剂的常用品种是水。水与多异氰酸酯
反应生成二氧化碳, 具有易控制且发泡均匀的
优点。

(6) 表面活性剂

表面活性剂可降低液料的表面张力, 促进
混合, 使发泡更加均匀。

(7) 稳定剂

因PU易老化、泛黄、水解, 因此需加入耐
热、抗光及抗水解稳定剂。热稳定剂通常为防
老剂4010和2246等, 而光稳定剂为二苯甲酮,
抗水解稳定剂为碳化亚胺。

3.2 工艺过程

浇注工艺以液态PU为原料, 故无论最终
成品是单元底或整鞋, 起始步骤均是A和B组

分的制备。

3.2.1 A组分制备

A组分即固化剂,通常是多元醇、扩链剂、催化剂、表面活性剂、发泡剂、着色剂及其它组分的混合物,采用间歇法制备。首先将多元醇在混合釜中加热至 $40\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$,开动搅拌器,再加入其它组分,使料温保持在 $40\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$,均匀混合 $20\sim 30\text{ min}$ 后输入贮罐中,并以 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保温。

3.2.2 B组分制备

B组分制备是低相对分子质量多元醇与多异氰酸酯的预聚物,所用设备为带销式搅拌器的反应釜,搅拌速度为 $100\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 。先将多元醇与异氰酸酯分别加热除水,降温到 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下,通氮气抽真空,连续加入异氰酸酯,再将温度升至 $80\sim 100\text{ }^{\circ}\text{C}$,保温数小时。反应完毕后温度降至 $40\text{ }^{\circ}\text{C}$,将预聚物输入贮罐。

3.2.3 浇注成型

浇注成型用于单元底的生产,工艺流程如图4所示。

图4 单元底生产流程图

(1) 两组分混合

由计量泵将A和B组分在混合机头中高速混合,工艺条件为:A和B原液温度为 $40\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$;贮罐内压力为 0.117 MPa ;循环加热水水温为 $40\sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$;混合机头转速为 $3\ 000\sim 13\ 000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ 。

单元底浇注成型生产线流程图如图5所示。

图5 单元底浇注生产线流程图

1—脱膜处;2—模具清洁;3—喷涂脱模剂;4—浇注段;5—浇注机;6—通风装置;7—链式模具台;8—固化烘道

操作步骤如下:

①把A和B组分分别加入贮罐中保温,并开动罐内搅拌器。

②测定A和B组分的生成量及比值,由于是等摩尔的化学反应,因此A/B的比值应准确掌握。

③装上混合机头并开动生产线,做好模具的预热和喷涂脱模剂。

④常温下浇注并盖上模板。

⑤已浇注好的模具进入烘道固化。

⑥脱模,取出鞋底。

3.2.4 注射成型

注射成型用于整鞋的浇注成型,其工艺流程如图6所示。将缝制好的鞋帮套在楦上,置于鞋模中,往模腔内注入PU液料(其制备可参见单元底浇注的相应部分),使其在模具内反应、固化,与帮面结成一体的,注射成型机的整套装置由原料贮罐、计量泵、混合器、注射机、模具、转台及控制台等组成。

图6 整体鞋生产示意图